

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS

Y2018-04 Kuopio Liite 1: Näkemät risteystä lähestyttäessä

Linja-auto-onnettomuus Kuopiossa 24.8.2018 kello 14.39



Ilmakuvat: Ortoilmakuva ©
Maanmittauslaitos 12/2018
Kuvat: Pohjois-Savon pelastuslaitos
Kuvausajankohta 1.9.2018 kello 14.37
Merkinnät ja tekstit: OTKES




- Erkanemiskaista ja opastusmerkit näkyvissä
- Risteykseen 610 metriä noin 24–25 sekuntia






- Erkanemiskaista alkaa
- Risteykseen 500 metriä noin 20–21 sekuntia



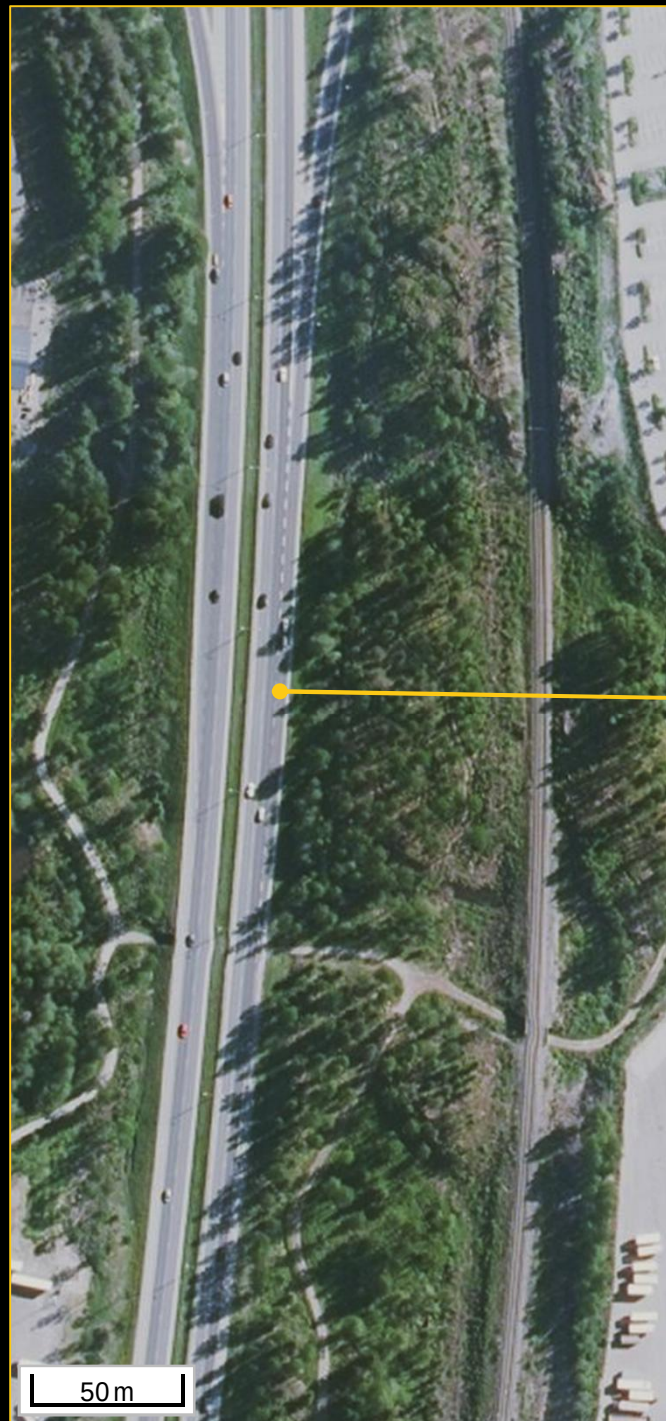

- Erkanemiskaistan puoliväli
- Risteykseen 405 metriä noin 16–17 sekuntia



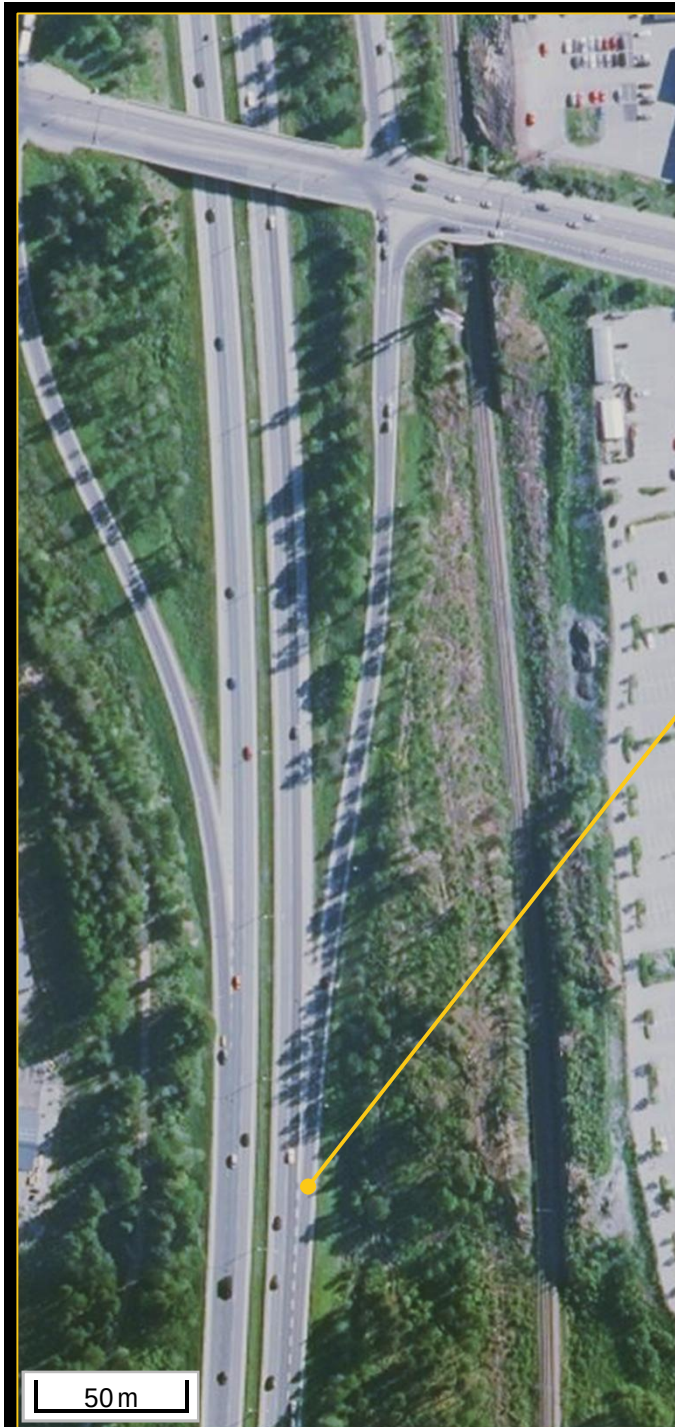

- Ramppi alkaa
- Risteykseen 305 metriä noin 12–13 sekuntia





- Viheralue alkaa
- Tie- ja opastusmerkkejä näkyvissä
- Portaalin oikean puolen rakenteet nähtävissä, mutta ei siinä olevia opastintauluja
- Risteykseen 235 metriä noin 9–10 sekuntia





- Puusto alkaa
- Rauhalampi -opastusmerkki
- Oikea puoli portaalista nähtävissä
- Risteykseen 170 metriä noin 7–8 sekuntia





- Näkymä vasemmalle kääntyvien kaistalle alkaa aueta
- Oikea puoli portaalista nähtävissä
- Risteykseen 130 metriä noin 5–6 sekuntia





- Vasen kaide alkaa
- Vasen kaista näkyviin
- Portaalin molemmat opastusmerkit näkyviin
- Risteykseen 120 metriä noin 5–6 sekuntia






- Oikea kaide alkaa
- Vasen kaista näkyvissä
- Portaali opastusmerkkeineen näkyvissä
- Risteykseen 100 metriä noin 4 sekuntia





- Moottoritie päättyy -merkki
- Kaistat näkyvissä
- Risteykseen 75 metriä noin 3 sekuntia



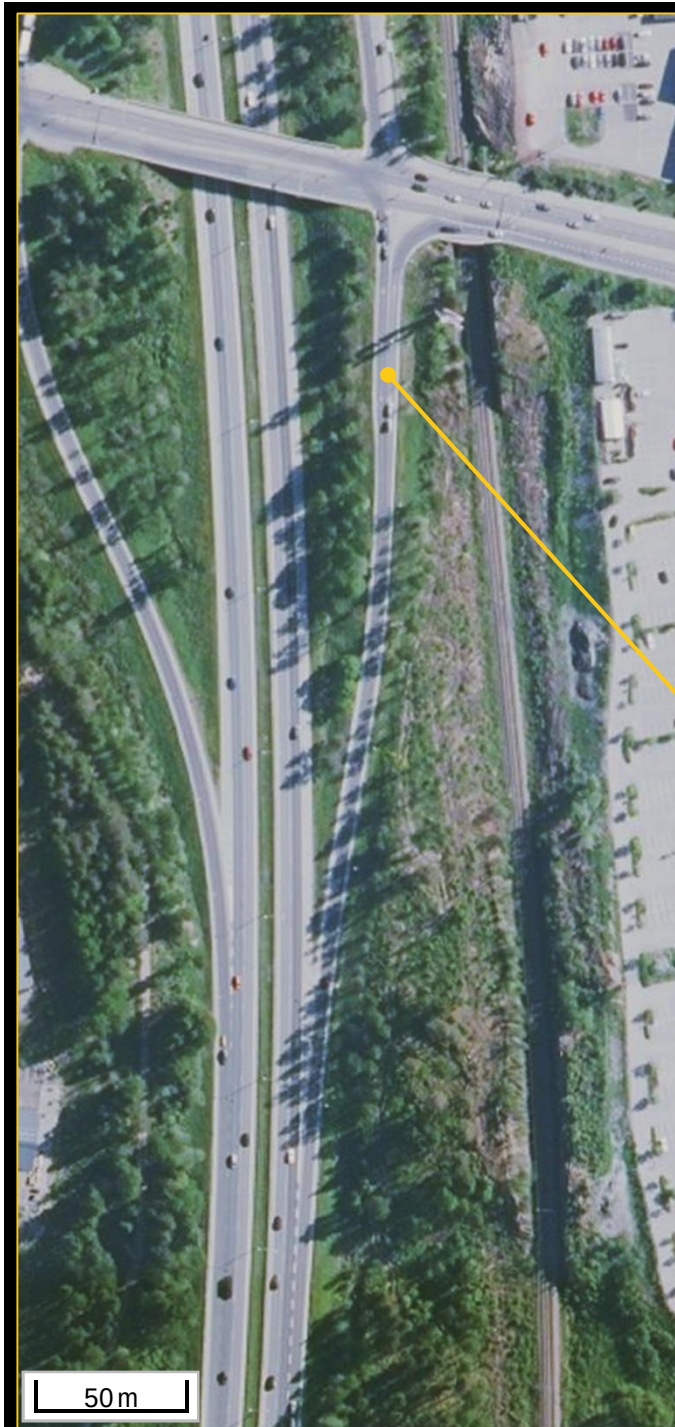

- Taajama -merkki
- Risteys näkyvissä
- Risteykseen 40 metriä noin 1,5 sekuntia

